

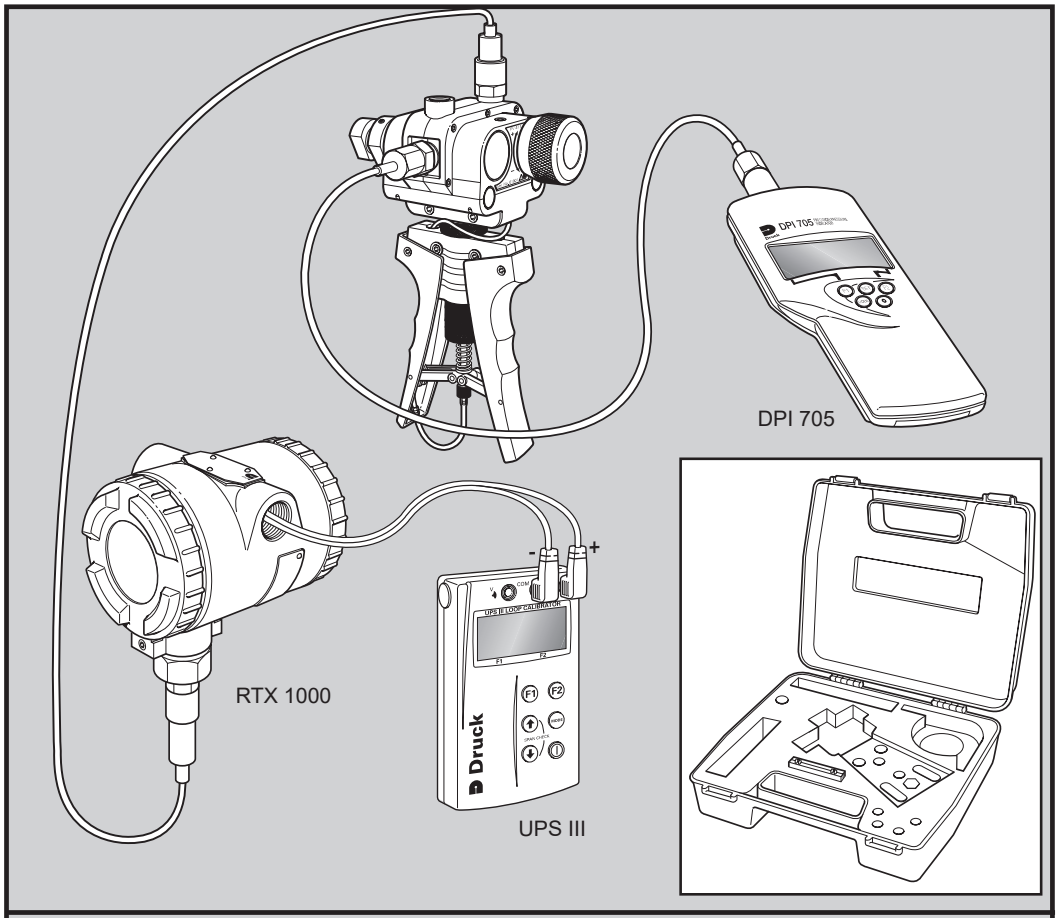


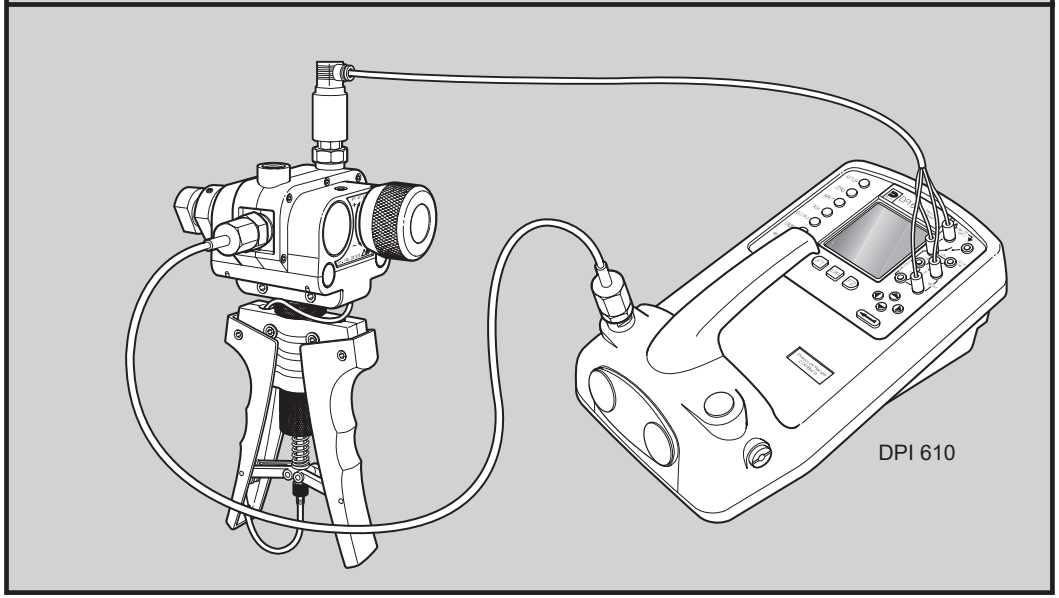

Druck

SCHNEIDER MESSTECHNIK

PV 411A Pneumatic/Hydraulic Hand-Pump Operating Guide

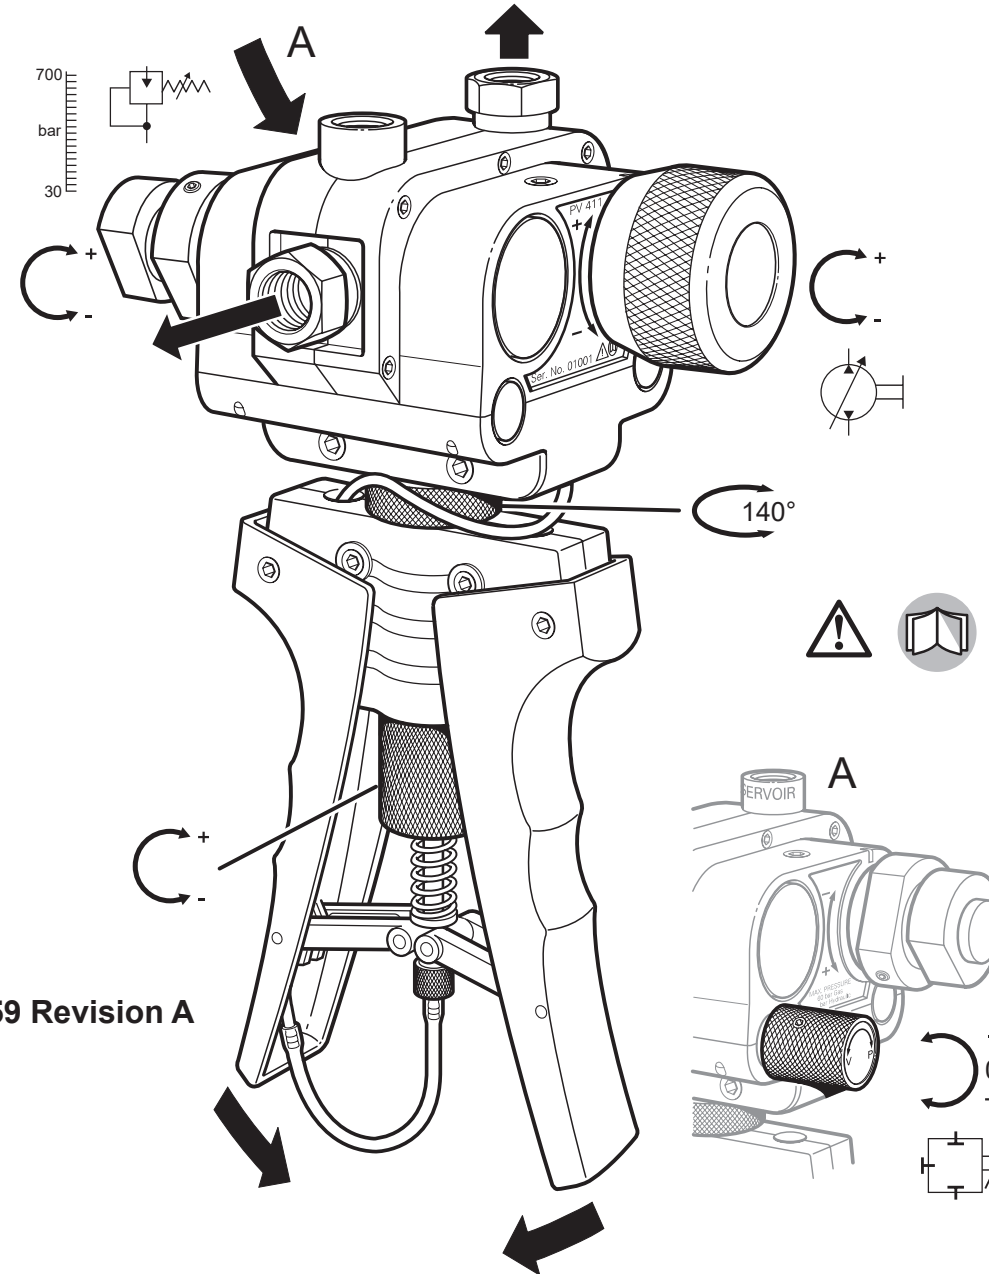


K0259 Revision A

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 50 40 66
Fax.: 03303 / 50 40 68

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

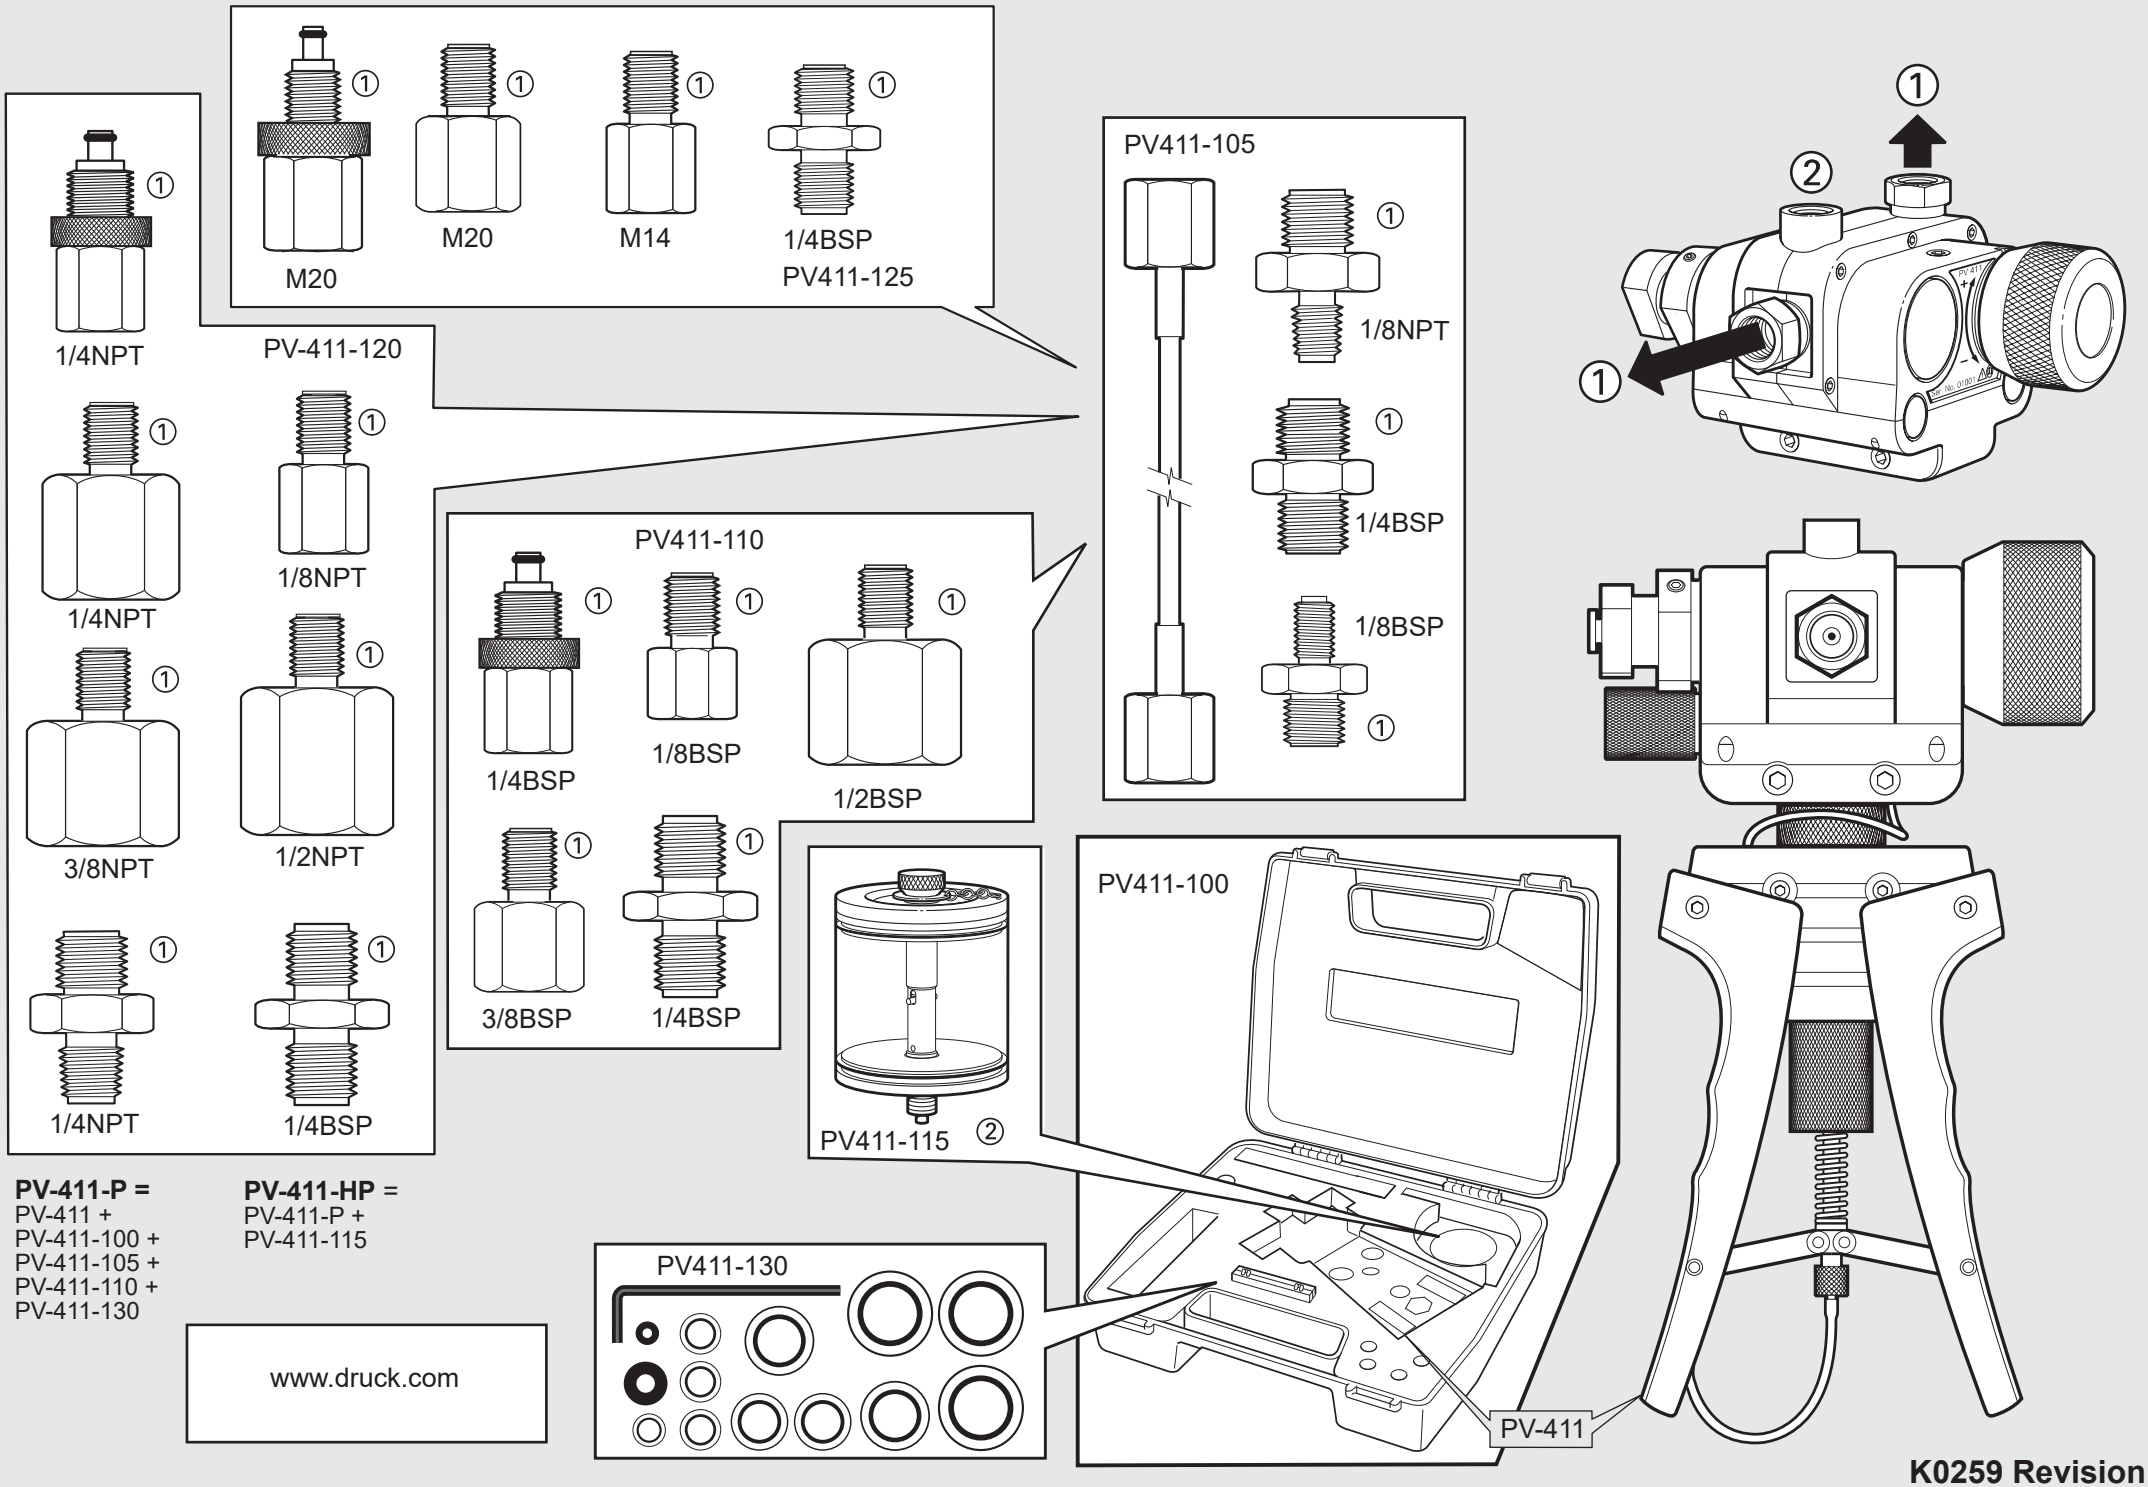
PV-411-120
1/4NPT
1/4NPT
1/8NPT
3/8NPT
1/2NPT
1/4NPT
1/4BSP
M20
M20
M20
M14
1/4BSP
PV411-125
PV411-105
1/8NPT
1/4BSP
1/8BSP
PV411-110
1/4BSP
1/8BSP
1/2BSP
3/8BSP
1/4BSP
PV411-115
PV411-100
PV411-130
PV-411
PV-411-P =
PV-411 +
PV-411-100 +
PV-411-105 +
PV-411-110 +
PV-411-130
PV-411-HP =
PV-411-P +
PV-411-115
www.druck.com
K0259 Revision A