

BEDIENUNGSANLEITUNG

IVA 409

Richtungsschalter für Druckluftanlagen



INHALTSVERZEICHNIS

1	VORWORT.....	3
2	SICHERHEITSHINWEISE	4
3	BESCHREIBUNG	5
4	TECHNISCHE DATEN.....	6
5	GERÄTEABBILDUNG/GERÄTEABMESSUNGEN	7
6	EINBAUBESCHREIBUNG	8
7	SERVICEINFORMATIONEN	9
8	ANSCHLUSSPLÄNE.....	10
8.1	Verbrauchsonde IVA400 und Richtungsschalter IVA 409	10
8.2	Verbrauchsonde IVA420 und Richtungsschalter IVA 409	11
8.3	2x Verbrauchsonde IVA400 und Richtungsschalter IVA 409	12
8.4	2x Verbrauchsonde IVA420 und Richtungsschalter IVA 409	13
8.5	2x Verbrauchssonde IVA 500 / IVA 520 und Richtungsschalter IVA 409	14
8.6	Verbrauchsonde IVA 400/IVA 420 und Richtungsschalter IVA 409 an DS400.....	15
8.7	2x Verbrauchsonde IVA 400/ IVA 420 und Richtungsschalter IVA 409 an DS400	16
8.8	2x Verbrauchsonde IVA 500 / IVA 520 und Richtungsschalter IVA 409 an DS400.....	17
9	GARANTIE	18
10	BESTELLDATEN	18
11	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	19
12	KONTAKT.....	22

1 VORWORT

Messgerät konform zu **DIN EN 61326**

2 SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme lesen!



Achtung:

Druckbereich > 16 bar nicht überschreiten. Ab 10 bar Hochdrucksicherung für den sicheren Ein- und Ausbau verwenden.

Bei Überhitzung werden die Fühler zerstört.

Zulässige Lager- und Transporttemperatur sowie die zulässige Betriebstemperatur beachten (z. B. Messgerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen).

Vorgegebene Anströmrichtung des Sensors unbedingt beachten!

Der am Sensorkopf angebrachte Sicherungsring muss in jedem Fall unbeschädigt und korrekt montiert (aufgeschraubt) sein.

Die Einschraubvorrichtung muss druckdicht eingeschraubt sein.

Die Spannhülse muss mit einem Anzugsdrehmoment von 20—30 Nm festgezogen sein.

Kondensation auf dem Sensorelement oder Wassertropfen in der Messluft sind unbedingt zu vermeiden, denn sie führen zu fehlerhaften Ergebnissen.

Die angegebenen Mindestwerte für die Ein- und Auslaufstrecken dürfen nicht unterschritten werden.

Bei Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung kann für daraus entstandene Schäden ein Anspruch auf Haftung des Herstellers nicht geltend gemacht werden. Eingriffe am Gerät jeglicher Art, sofern sie nicht den bestimmungsgemäßen und beschriebenen Vorgängen entsprechen, führen zum Gewährleistungsverfall und zum Haftungsausschluss.

Das Gerät ist ausschließlich für den beschriebenen Einsatzzweck bestimmt.

Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung hinsichtlich der Eignung für irgendeinen bestimmten Zweck und übernimmt keine Haftung für Fehler die in dieser Gebrauchsanweisung vorhanden sind. Ebenso wenig für Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistungsfähigkeit oder Verwendung des Gerätes.

Wir bieten Ihnen an, Geräte aus der Gerätefamilie IVA 409, die Sie der Entsorgung zuführen wollen, von Ihnen zurückzunehmen.

Bitte Einstell- und Kalibrierarbeiten nur durch qualifiziertes Personal aus der Mess- und Regeltechnik durchführen lassen.

3 BESCHREIBUNG

IVA 409 Richtungsschalter für Druckluftanlagen

Der neue thermische Richtungsschalter IVA 409 mit Richtungsanzeige dient zur Erkennung der Fließrichtung von Druckluft und Gasen speziell in Ringleitungen.


Mit dem IVA 409 mit Richtungsanzeige wird die Fließrichtung der Druckluft schnell und sicher erkannt. Gegenüber den bisherigen mechanischen Paddelschaltern erkennt das IVA 409 bereits kleinste Änderungen der Fließrichtung schnell, ohne mechanische Bewegung.

Die Richtungsinformation in Form eines potentialfreien Kontaktes (Öffner max. 60 VDC, 0,5 A) wird an die Verbrauchssensoren IVA 400/IVA 420 oder an eine separate Gebäudeleittechnik (GLT) übermittelt. Zwei Leuchtdioden zeigen die Fließrichtung an.

In Verbindung mit 2 Verbrauchssensoren IVA 400/IVA 420 kann zufließende und abfließende Druckluft in Ringleitungen präzise gemessen werden.

Besondere Vorteile

- Erkennt bereits kleinste Änderungen $< 0,1 \text{ m/s}$ bezogen auf 20 °C und 1.000 mbar
- Keine mechanischen Verschleißteile
- Einfacher Einbau unter Druck

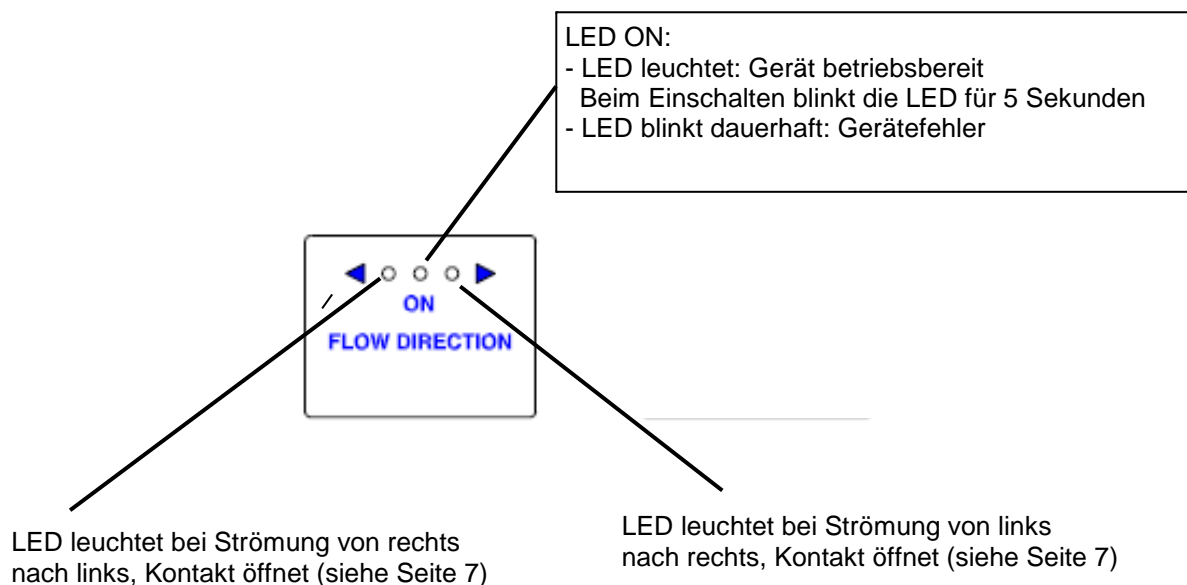


Wenn keine Strömung fließt sind die beiden Richtungs-LED ausgeschaltet

4 TECHNISCHE DATEN

Ansprechbereich	
Richtungserkennung:	< 0,1 m/s bezogen auf 20 °C und 1.000 mbar
Messprinzip:	kalorimetrische Messung
Sensor:	Pt30/Pt700/Pt330
Messmedium:	Luft, Gase
Einsatztemperatur:	0 ... 50 °C Fühlerrohr -20 ... 70 °C Gehäuse
Betriebsdruck:	bis 16 bar
Stromversorgung:	24 VDC, 40 mA
Stromaufnahme:	max. 80 mA bei 24 VDC
Schutzart:	IP 54
EMV:	nach DIN EN 61326
Anschluss:	2 x M 12, 5-polig, Stecker A und Stecker B
2 potentialfreie Schaltkontakte:	2 x U max. 60VDC, I max. 0,5 A (Öffner), auf Wunsch: Schließer
Gehäuse:	Polycarbonat
Fühlerrohr:	Edelstahl 1.4301, Länge 160 mm, Ø 10 mm, Sicherungsring Ø 12 mm längere Fühler auf Anfrage
Montagegewinde:	G 1/2"
Durchmesser Gehäuse:	65 mm
Richtungsanzeige:	2 LEDs

5 GERÄTEABBILDUNG/GERÄTEABMESSUNGEN

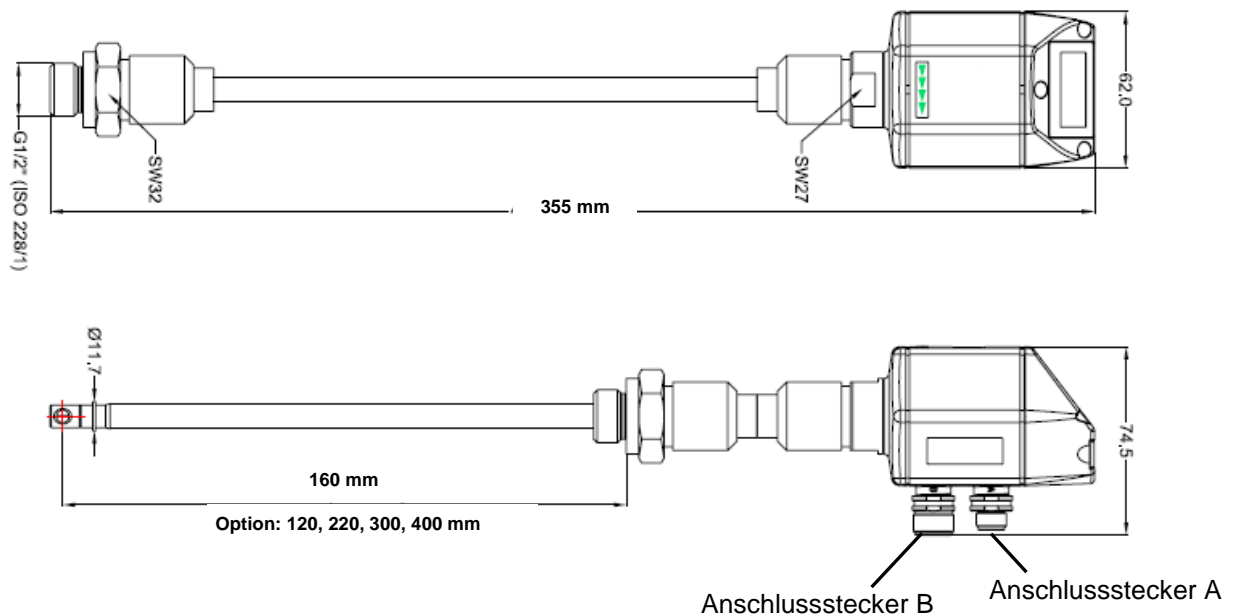


		Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
IVA 409	Anschlusstecker A	GND -VB 0 V	Kontakt offen bei Fließrichtung links nach rechts		NC	+24 VDC +VB
	Anschlussleitung A 0554.0104 (5 m) 0554.0105 (10 m)	braun	weiß	blau	schwarz	grau
	Anschlusstecker B	NC	Kontakt offen bei Fließrichtung rechts nach links		NC	NC

GND, -VB	Negative Versorgungsspannung 0 V
+VB	Positive Versorgungsspannung 12...30 VDC geglättet
Pin 2, Pin 3	Öffner, Kontakt öffnet ab $\leq 0,1$ m/s, max. 60 VDC, 0,5 A
NC	Not connected (nicht angeschlossen)

Wurde kein Anschlusskabel (0553 0104, 0553 0105) bestellt, wird der Sensor mit zwei M12 Anschlusstecker geliefert. Der Anwender kann die Versorgungs- und Signalleitungen, wie im Anschluss-Diagramm dargestellt, verbinden.



M12 Anschlusstecker A

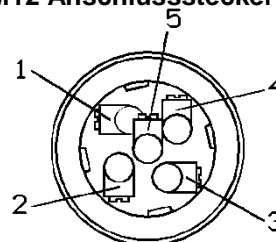

Anschlusstecker

6 EINBAUBESCHREIBUNG

Anleitung zur Installation des Richtungsschalters IVA 409

Vor Inbetriebnahme lesen!

1. Druckbereich > 16 bar nicht überschreiten
2. Anströmrichtung des Richtungsschalters beachten, siehe Richtungspfeile
3. Spannhülse mit Anzugsdrehmoment 20-30 Nm festziehen
4. Richtungsschalter muss von der Strömungsrichtung des Gases gesehen hinter den Verbrauchssensoren IVA 400/IVA 420/IVA 500/520 eingebaut werden
5. Mindestabstand $5 \times D_i$ (Innendurchmesser) zum Verbrauchssensor IVA 400/IVA 420 /IVA 500 /IVA520. einhalten
6. **Der Richtungsschalter sollte nur in waagrechten Leitungen eingebaut werden.**

Bei Einbau in senkrechten Leitungen ergeben sich durch Eigenerwärmung des Sensors bei Kleinst-Durchflußmengen Fehlmessungen in Richtung steigende Leitung.

Achtung:


Bitte Richtungsschalter IVA 409 immer hinter die Verbrauchssensoren IVA 400/IVA 420/ IVA 500/IVA 520 einbauen, damit vermeiden Sie Strömungswirbel

Montageanweisung

Die Sicherheitshinweise müssen beachtet

Die Montage erfolgt durch das Einsetzen der (1/2" Gewinde, SW 32) in den Anschlussstutzen gewünschte Eintauchtiefe eingeführt und entsprechend der Strömungsrichtung ausgerichtet. Hilfestellung bieten hierbei die am Sondenrohr eingravierte Tiefenskala, der Strömungspfeil und die Ausrichthilfe. Nach dem Ausrichten des Sensors wird die Spannhülse mit dem nötigen angegebenen Drehmoment fest angezogen (SW 17).

Bitte beachten: Beim druckdichten Anziehen von Durchgangsschraube und Spannhülse darf die Ausrichtung des Sensors nicht verstellt werden. Falls doch, ist die Einstelltiefe und die Ausrichtung nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die Winkelabweichung sollte nicht größer sein als $\pm 2^\circ$ bezogen auf die Idealposition. Andernfalls muss mit Einbußen der Messgenauigkeit gerechnet werden.

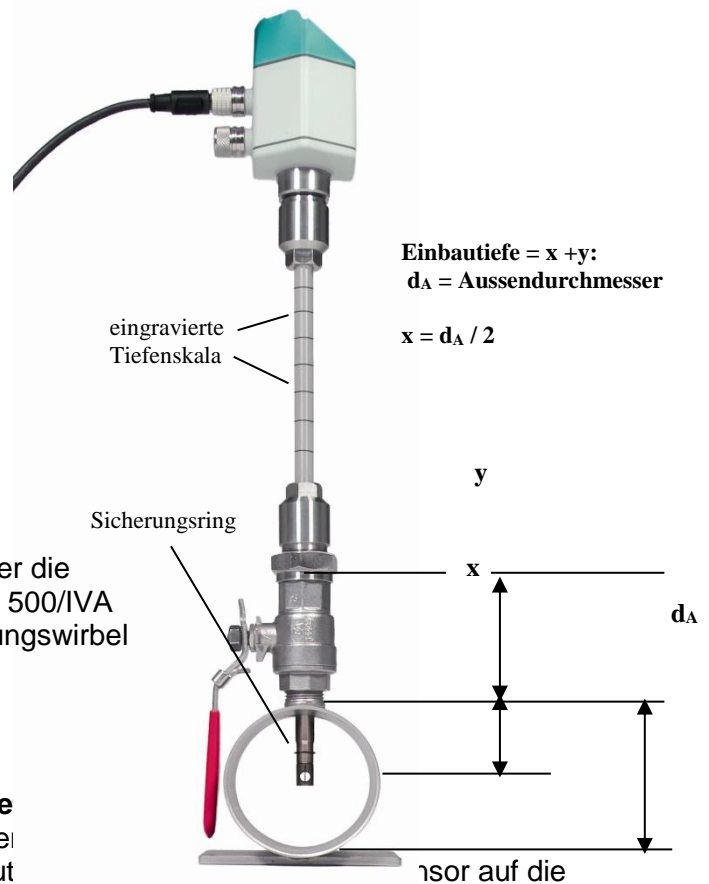

7 SERVICEINFORMATIONEN

Wartung

Der Sensorkopf ist regelmäßig auf Verschmutzung zu untersuchen und bei Bedarf zu reinigen. Durch Ablagerungen von Schmutz, Staub oder Öl auf dem Sensorelement entsteht eine Messwertabweichung.

Die Überprüfung wird jährlich empfohlen, bei starker Verunreinigung der Druckluft verringert sich das Überprüfungsintervall.

Reinigung des Sensorkopfes

Der Sensorkopf kann durch vorsichtiges Schwenken in warmem Wasser unter Zugabe von geringen Mengen eines Spülmittels gereinigt werden. Mechanisches Einwirken auf den Sensor (z.B. mittels Schwamm oder Bürste) kann den Sensor zerstören. Sind die Verunreinigungen zu stark bleibt nur eine Überprüfung und Wartung durch den Hersteller.

Ersatzteile und Reparatur


Ersatzteile sind aus Gründen der Messgenauigkeit nicht verfügbar.

Bei Defekten sind die Sensoren an den Lieferanten zur Reparatur einzusenden.

Beim Einsatz der Messgeräte in betriebswichtigen Anlagen empfehlen wir die Bereithaltung eines Ersatzmesssystems.

8 ANSCHLUSSPLÄNE


8.1 Verbrauchsonde IVA400 und Richtungsschalter IVA 409

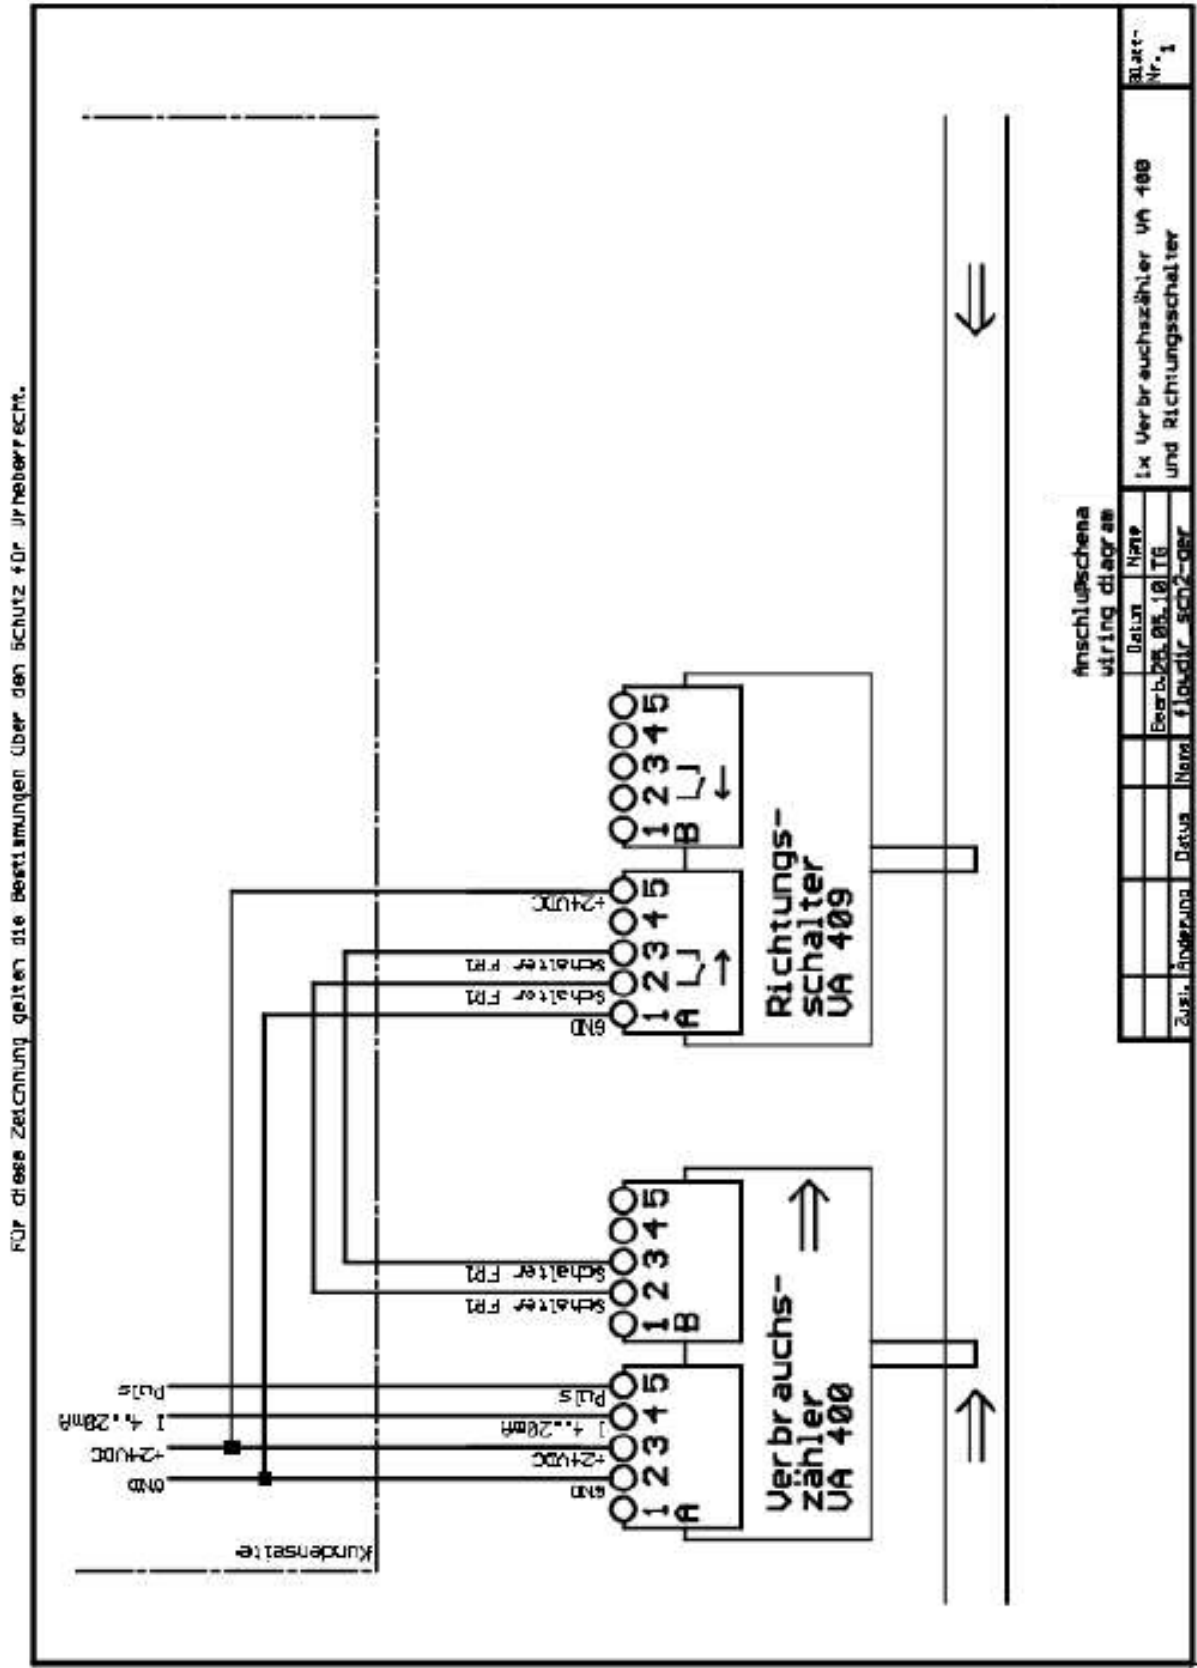


11



8.3 2x Verbrauchsonde IVA400 und Richtungsschalter IVA 409

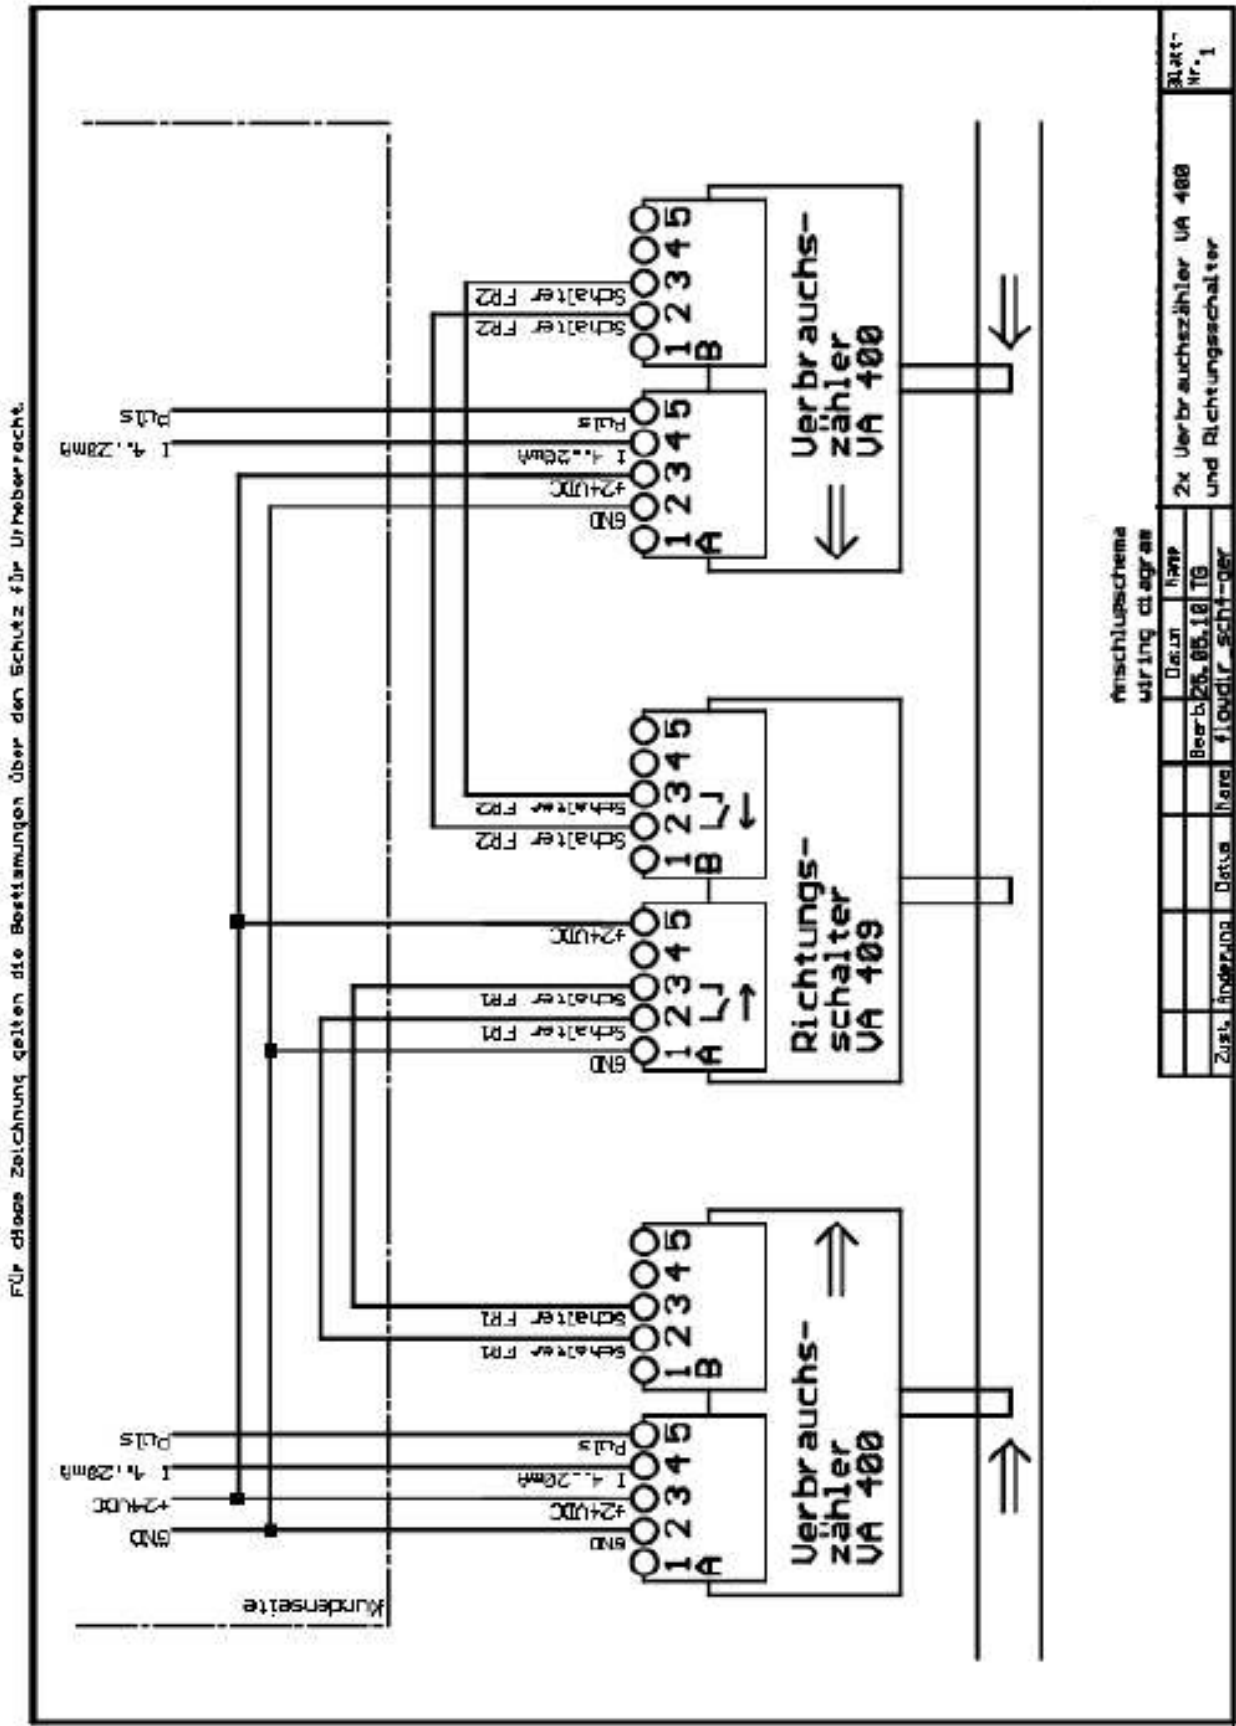


8.4 2x Verbrauchsonde IVA420 und Richtungsschalter IVA 409

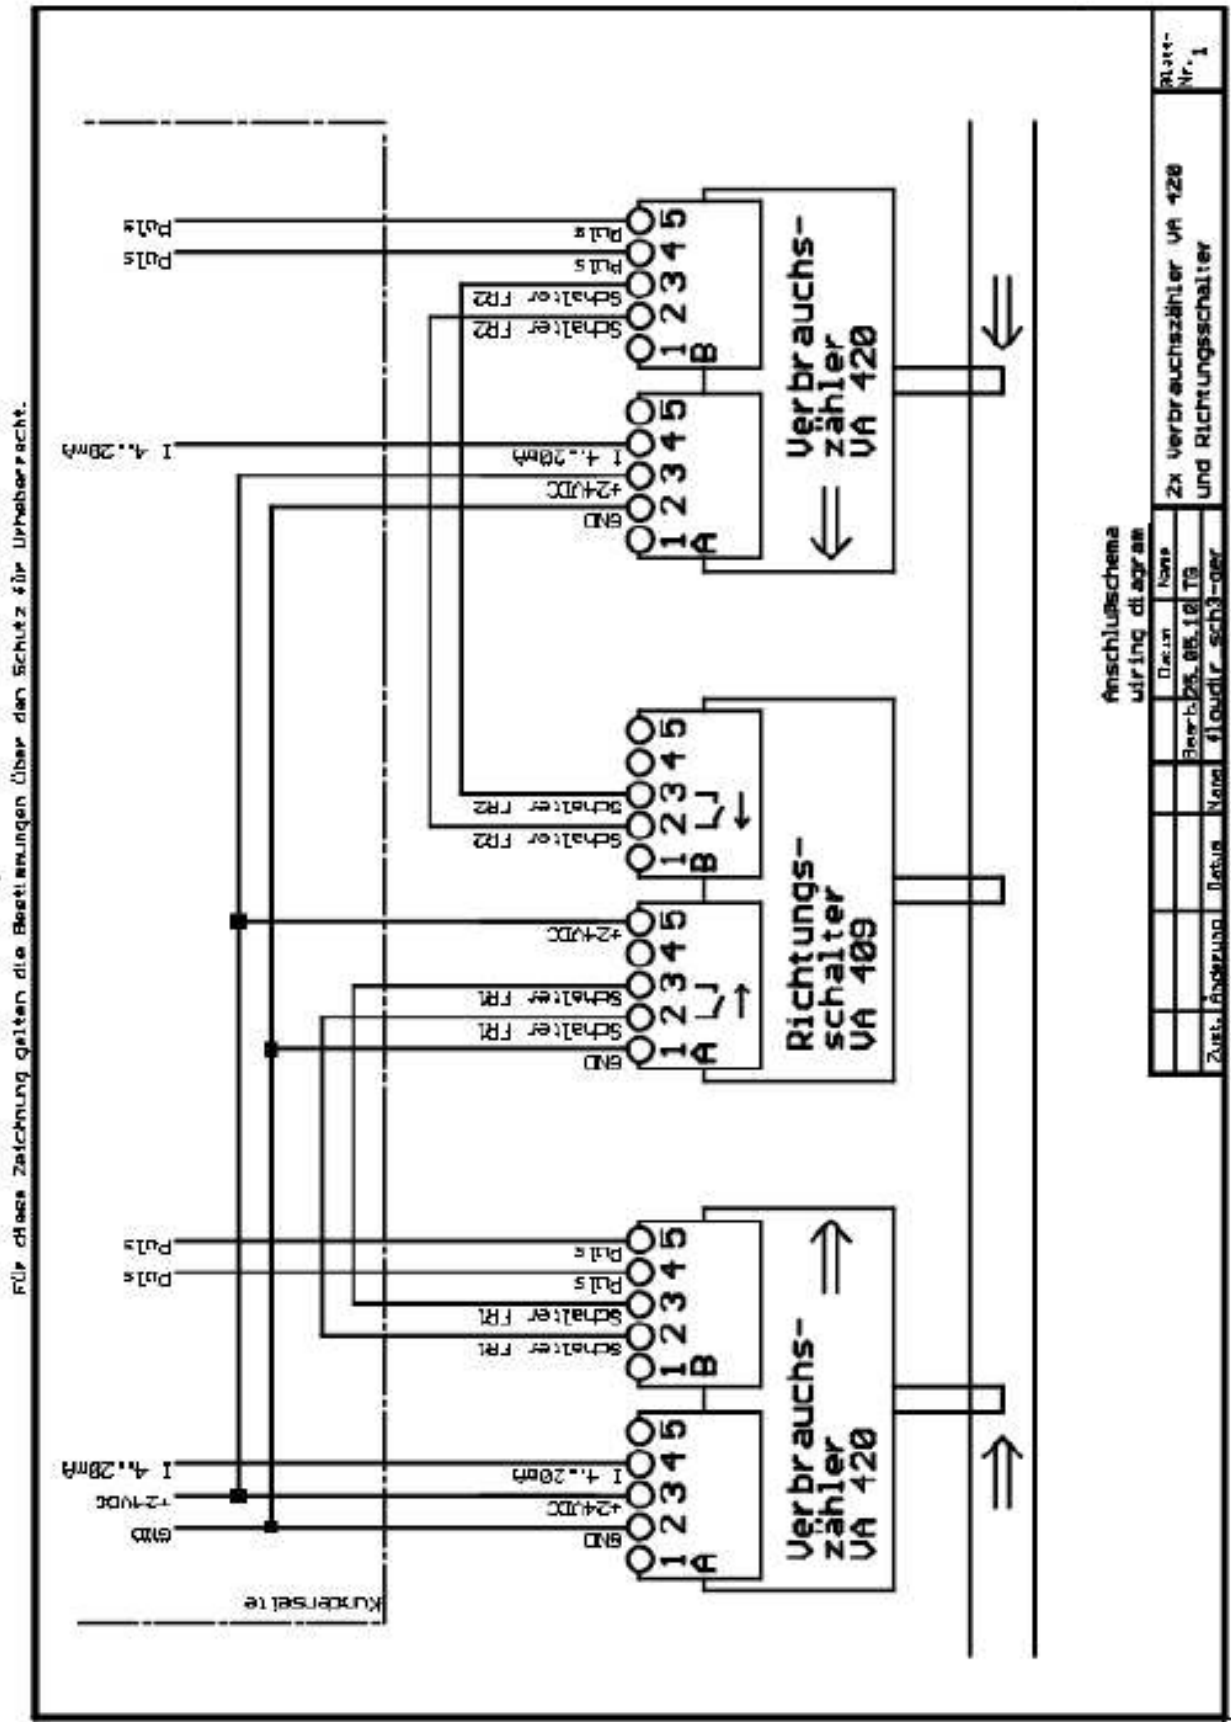


8.5 2x Verbrauchssonde IVA 500 / IVA 520 und Richtungsschalter IVA 409


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht

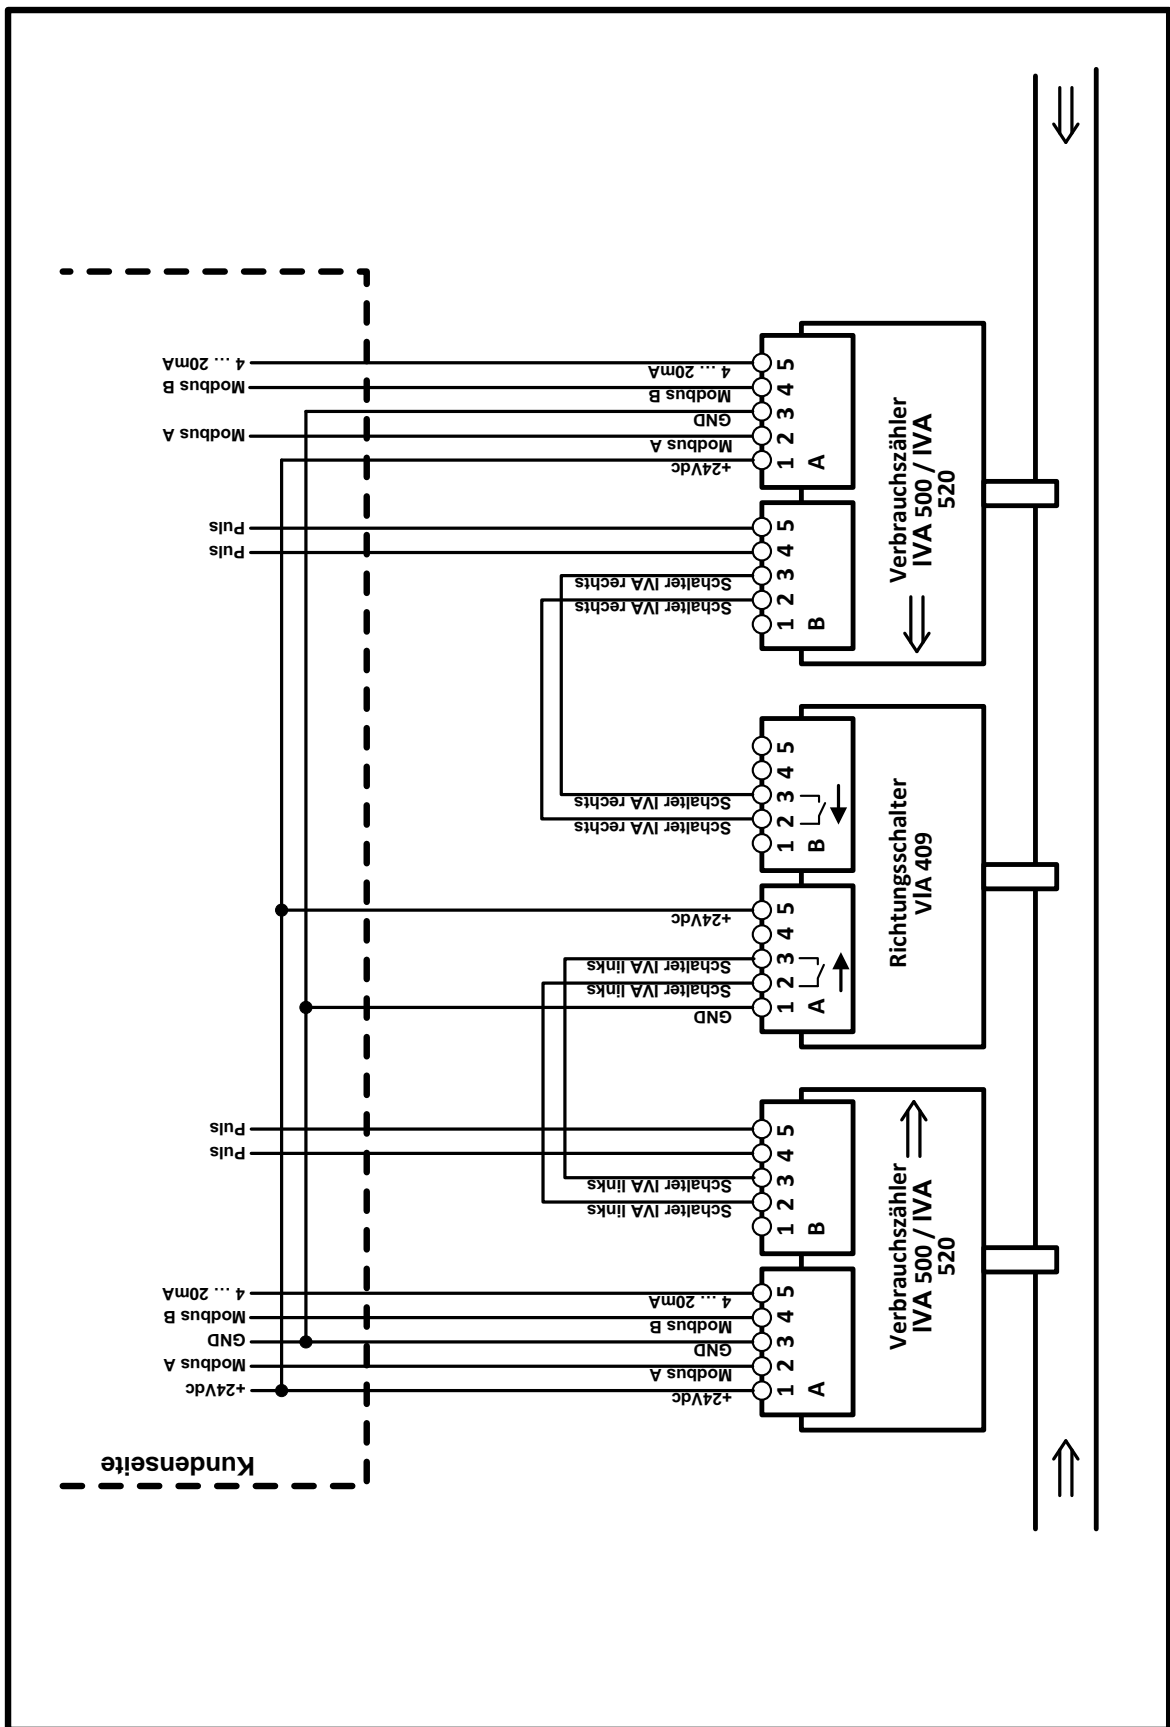


8.6 Verbrauchsonde IVA 400/IVA 420 und Richtungsschalter IVA 409 an DS400

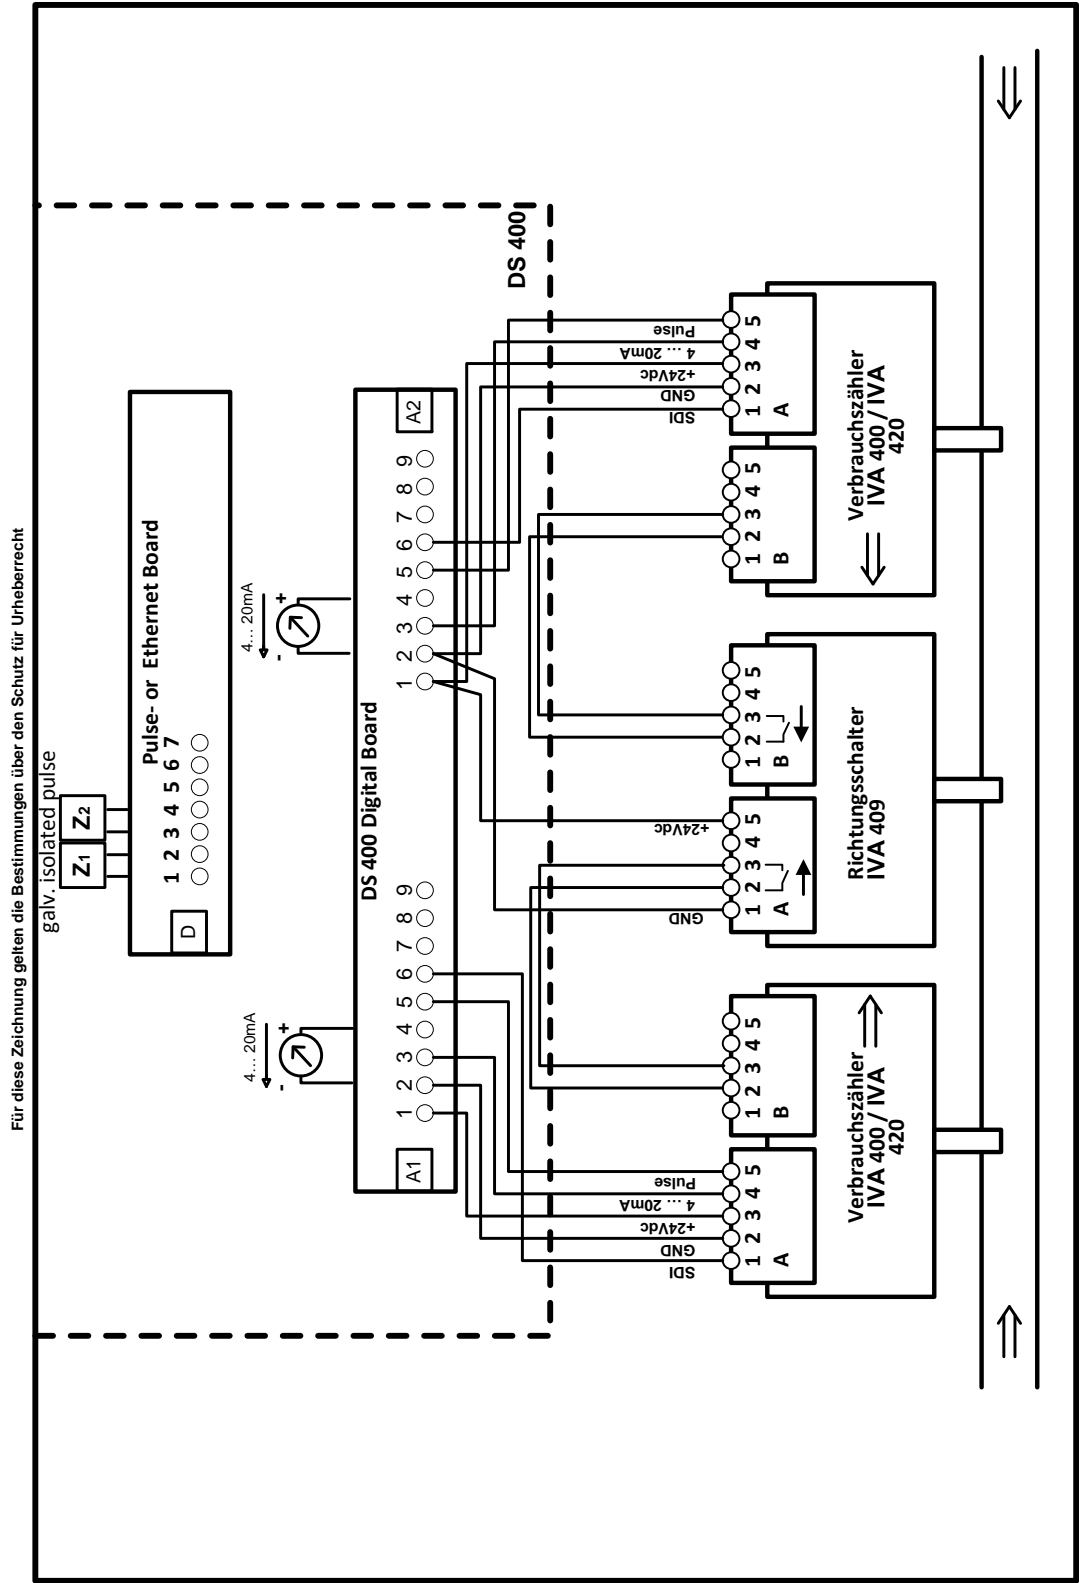

8.7 2x Verbrauchsonde IVA 400/ IVA 420 und Richtungsschalter IVA 409 an DS400

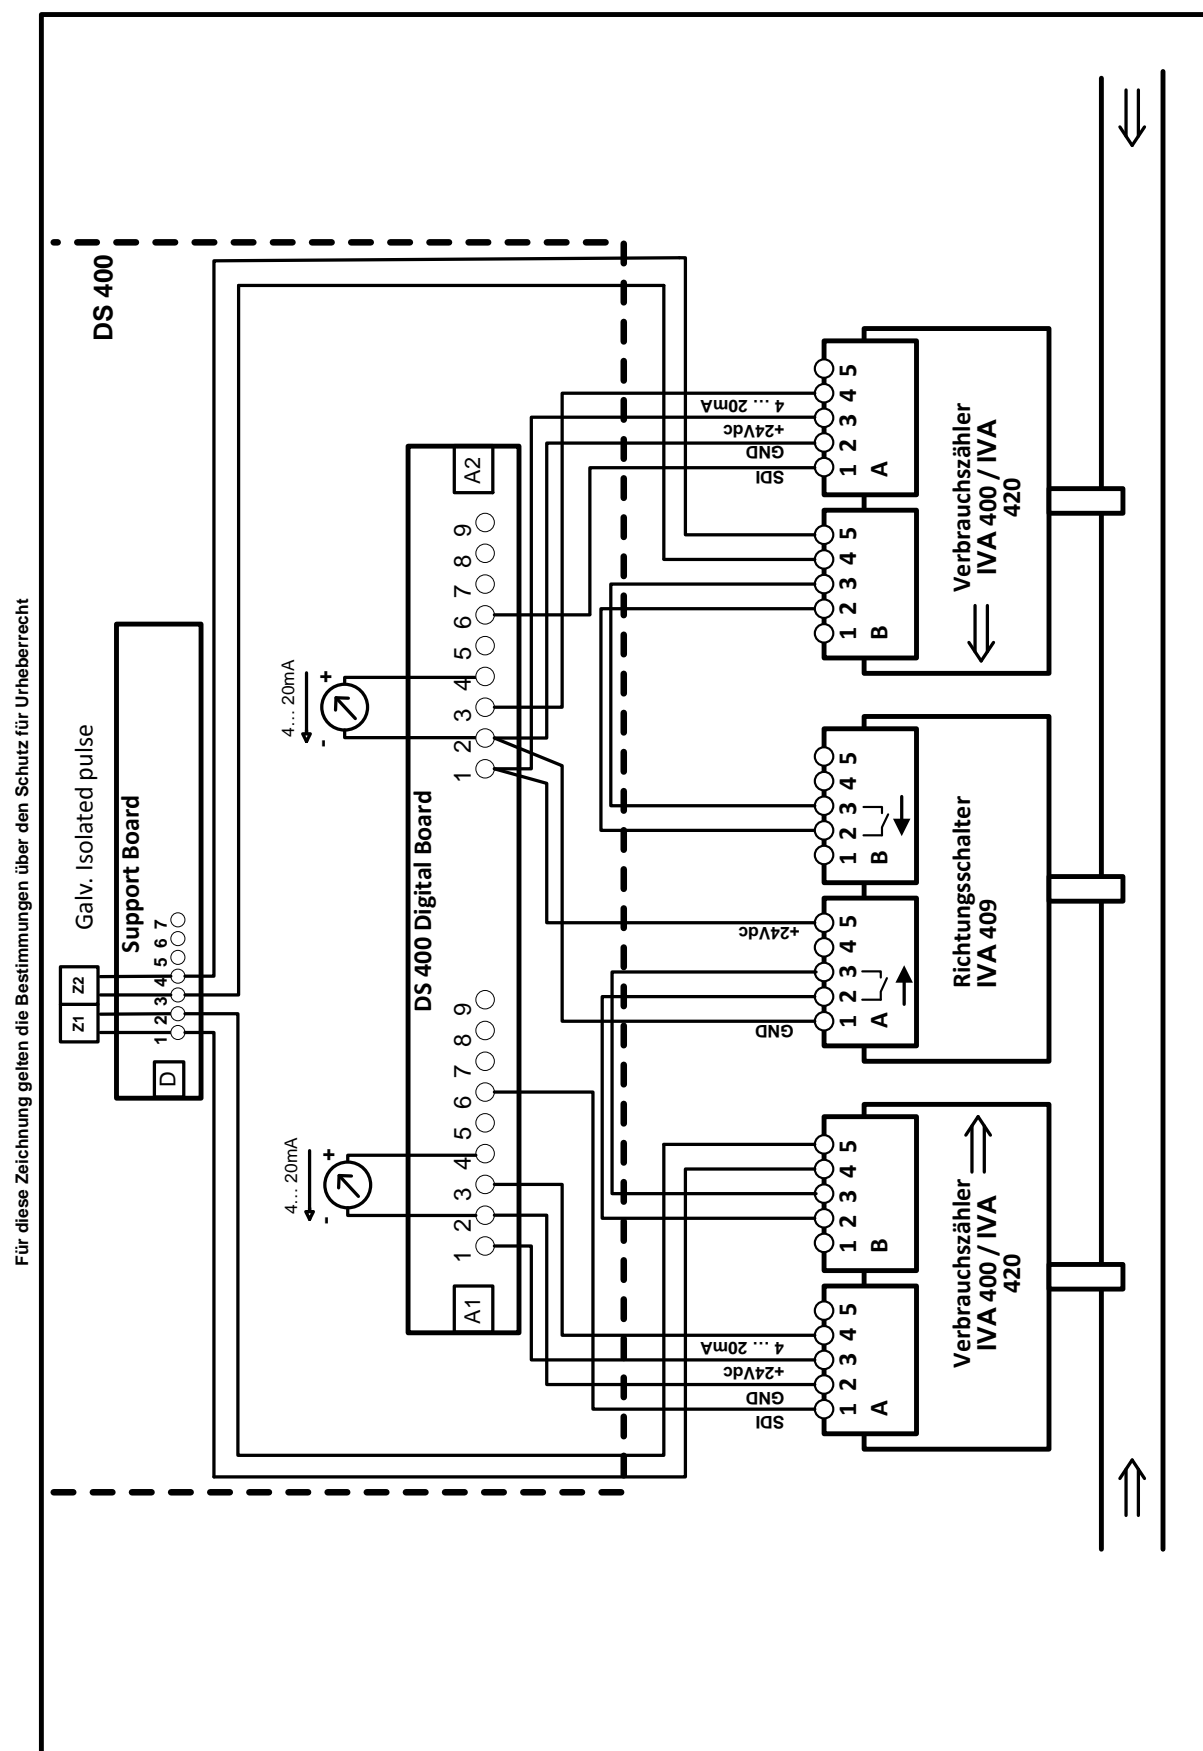

8.8 2x Verbrauchsonde IVA 500 / IVA 520 und Richtungsschalter IVA 409 an DS400

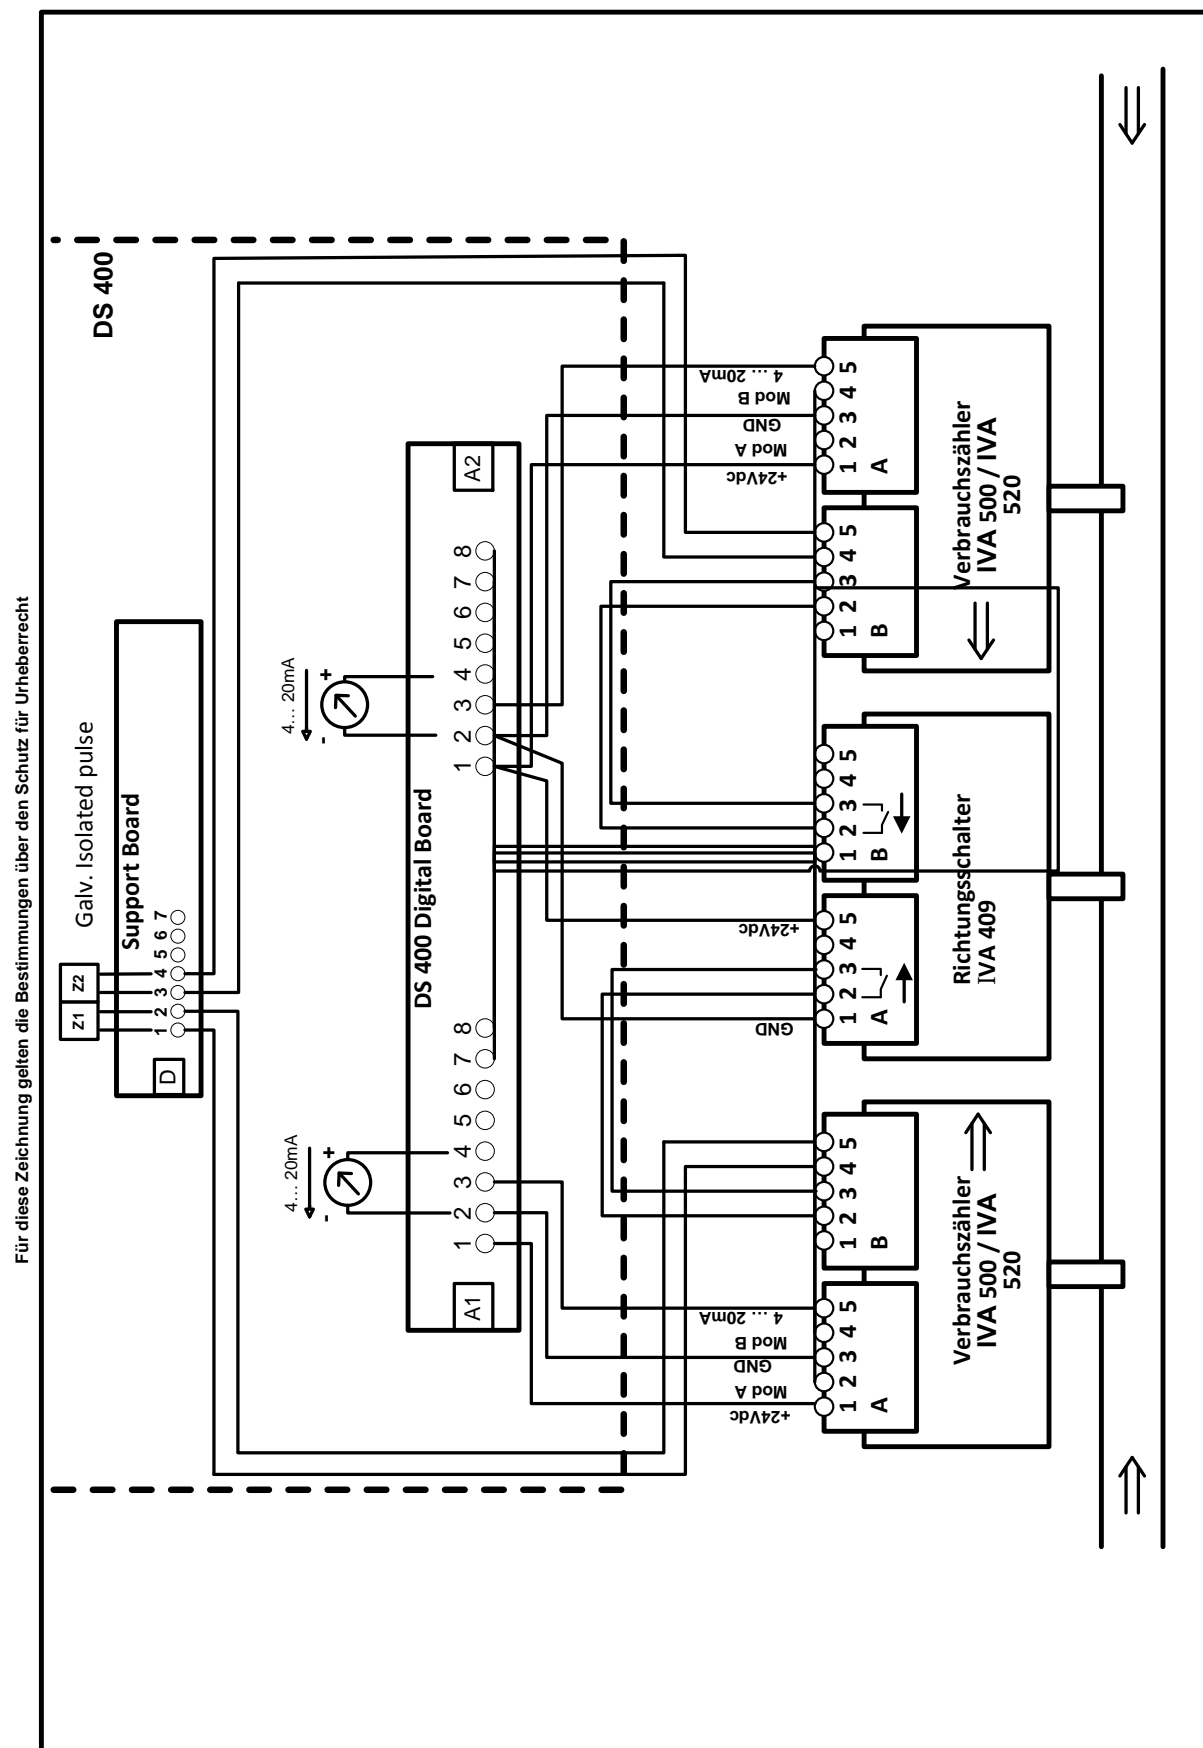

9 GARANTIE

Mängel, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, beheben wir selbstverständlich kostenlos. Voraussetzung ist, dass Sie diesen Mangel unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der von uns gewährten Garantiezeit melden. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie infolge von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind, sind von dieser Garantie ausgenommen.

Die Garantie entfällt außerdem, wenn das Messgerät geöffnet wurde – soweit dies nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung zu Wartungszwecken beschrieben ist – oder aber Seriennummern im Gerät verändert, beschädigt oder entfernt wurden.

Die Garantiezeit beträgt für IVA 409 12 Monate. Wenn nicht anders definiert, gelten für Zubehörteile 6 Monate. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist.

Wurden neben der Garantieleistung notwendige Reparaturen, Justagen oder dergleichen durchgeführt, sind die Garantieleistungen kostenlos, die anderen Leistungen werden aber ebenso wie Transport und Verpackung berechnet. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere bei entstandenen Schäden die nicht das Gerät betreffen, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

Leistungen nach der Garantiezeit

Selbstverständlich sind wir auch nach Ablauf der Garantiezeit für Sie da. Bei Funktionsstörungen senden Sie uns Ihr Messgerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung. Geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an

10 BESTELLDATEN

<i>Bestell Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
0695.0409	Richtungsschalter IVA 409
0554.0108	Netzteil im Wandgehäuse
0553.0104	Anschlussleitung für IVA/FA Serie 400, 5 m mit M12-Stecker
0553.0105	Anschlussleitung für IVA/FA Serie 400, 10 m mit M12-Stecker
0695.4001	Verbrauchssensor IVA 400 ohne Display inkl. Stecker
Optionen:	
Z695.4000	Display für IVA 400
Z695.4003	Max. Version IVA 400 (185 m/s)
Z695.4002	High-Speed Version IVA 400 (224 m/s)
ZSL.0120	IVA 400 Sondenlänge 120 mm
ZSL.0160	IVA 400 Sondenlänge 160 mm
ZSL.0220	IVA 400 Sondenlänge 220 mm
ZSL.0300	IVA 400 Sondenlänge 300 mm
ZSL.0400	IVA 400 Sondenlänge 400 mm
0500.4000 D	DS 400 Display Wandanzeige

11 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EG-Konformitätserklärung

zu

EU-Richtlinie WEEE 2002/96/EG und RoHS 2002/95/EG

Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 17 vom 23. 03.2005)

für die produzierten Geräte:

Drucktaupunktmessgeräte

Serie: IFA 400 mit Zubehör

Durchfluss- und Verbrauchsmessgeräte
Richtungsschalter

Serie: IVA 400/IVA 409/DS 300
mit Zubehör

Hersteller erklärt hiermit zu den oben
genannten Messgeräten:

Die Sonden und sonstigen Peripheriegeräte der Gerätefamilie IFA 400 und IVA 400/DS 300 fallen nach oben angeführtem Gesetz unter Kategorie 9 und sind nach §5, Satz 1, nicht vom Stoffverbot der Inverkehrbringung betroffen. Gemäss §9, Satz 7 werden die oben angeführten Messgeräte zur Entsorgung zurückgenommen.

Harrislee, 27. März 2007

Die Geschäftsleitung



Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.

Konformitätserklärung

Richtungsschalter für Druckluftanlagen **VA 409**

Die CS Instruments GmbH als Hersteller erklärt hiermit, dass o.g. Richtungsschalter den Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:

Elektromagnetische Verträglichkeit	2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG

Zur Beurteilung des Gerätes wurden folgende Normen herangezogen:

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung:	EN 61326-1: 2006-10 + EN 61326-1/Ber.1: 2008-07
Störfestigkeit:	EN 61326-1: 2006-10 + EN 61326-1/Ber.1: 2008-07

Niederspannungsrichtlinie

Sicherheit	EN 61010-1: 2002-08 + EN 61010-1/Ber.1:2002-11 + EN 61010-1/Ber.2:2004-01
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Tannheim, 19. Mai 2010



Wolfgang Blessing, Geschäftsführer

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Declare under our sole responsibility that the product

Multi-Messgerät DS400

Multifunction measuring instrument DS 400

den Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

We hereby declare that above mentioned components comply with requirements of the following EU directives:

Elektromagnetische Verträglichkeit Electromagnetic compatibility	2014/30/EU 2014/30/EC
Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive	2014/35/EU 2014/35/EC

Angewandte harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EMV-Anforderungen EMC requirements	EN 61326-1: 2006-10 2013-07 EN 61000-3-2 : 2015-3
Sicherheitsanforderungen Safety requirements	EN 61010-1:2015-04

Anbringungsjahr der CE Kennzeichnung: 13

Year of first marking with CE Label: 13

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet.

The product is labeled with the indicated mark.



Harrislee, den 19.04.2016


Wolfgang Blessing Geschäftsführer

